





GELCO[®]
ELECTRONICS

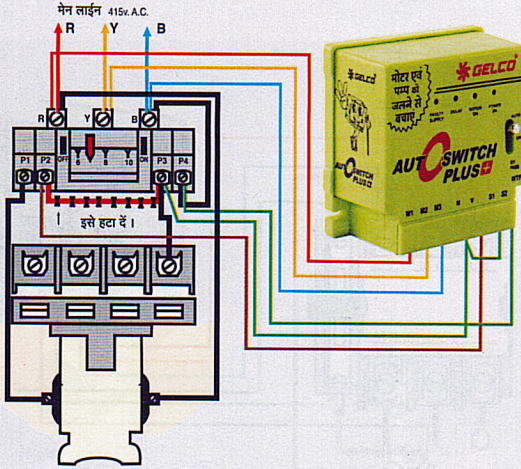


गेलको ऑटो स्विच प्लस
(WTF और WDS) का LT/LK स्टार्टर
के लिए वायरिंग निर्देश ।

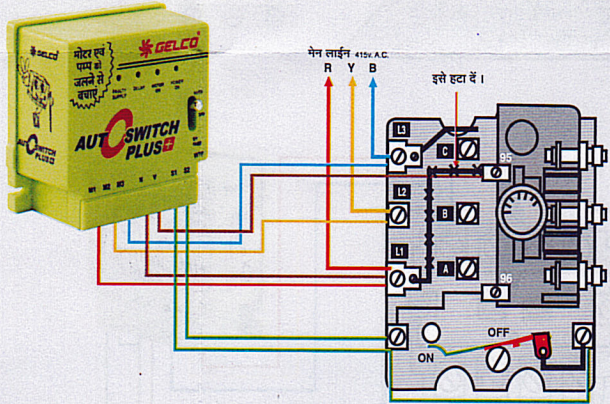


गेलको ऑटो स्विच प्लस
(WTF और WDS) का ज्योति DOL
स्टार्टर के लिए वायरिंग निर्देश ।

सामान्य सूचनाएं:

1. अपने-आप (ऑटोमेटिक) शुरु होने के विकल्प के लिए स्विच को ऑटो मोड पर रखें ।
2. व्यक्ति द्वारा (मेन्युअल) शुरु करने के विकल्प के लिए स्विच को SPP मोड पर रखें ।
3. ऑटो स्विच के फेलियर की स्थिति में उसे By Pass मोड पर रखें ।
4. यदि 2 मिनट के बाद स्टार्टर शुरु ना हो, तो ऑटो स्विच पर M1 और M2 टर्मिनल्स के वायर अदल-बदल करें ।
5. FASD/ATS अथवा अन्य स्टार्टर्स के लिए, N और V टर्मिनल्स को मेन कोन्टेक्टर कोइल की सिरिज के मुताबिक कनेक्ट करें, और S1 और S2 को स्टार्ट पुश बटन के क्रॉस में कनेक्ट करें ।

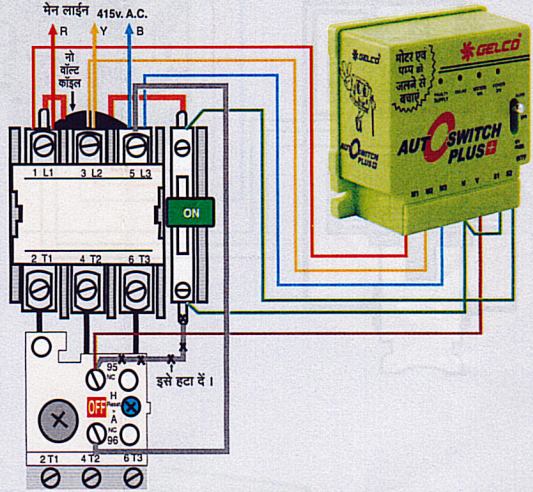

गेलको ऑटो स्विच प्लस
(WTF और WDS) सिमेन्स DOL स्टार्टर
के लिए वायरिंग निर्देश ।

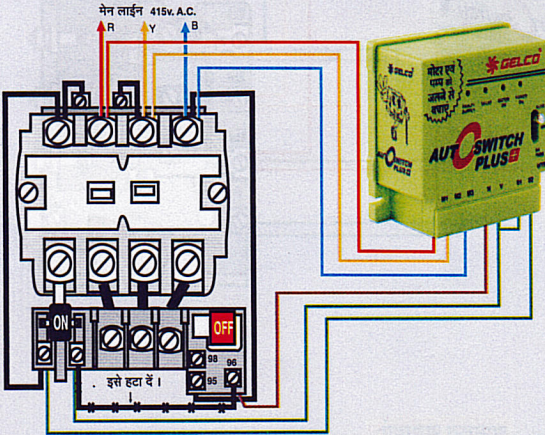

गेलको ऑटो स्विच प्लस (WTF और WDS)
कटलर - हेमर DOL स्टार्टर के लिए
वायरिंग निर्देश ।

GELCO ELECTRONICS PVT. LTD.

Block No.142, Nr.Jalaram Ceramic, Khatraj-Kadi Road, At Karoli-382721.
Ta.Kalol, Dist.Gandhinagar, Gujarat (INDIA).

Telephone No. : 02764 -281844/45/46, Toll Free : 1800 233 18 46

Email : info@gelco-world.com www.gelco-world.com