



नया

ऑटो स्विच 2.0

का भिन्न **DOL** स्टार्टर्स के लिए वायरिंग निर्देश

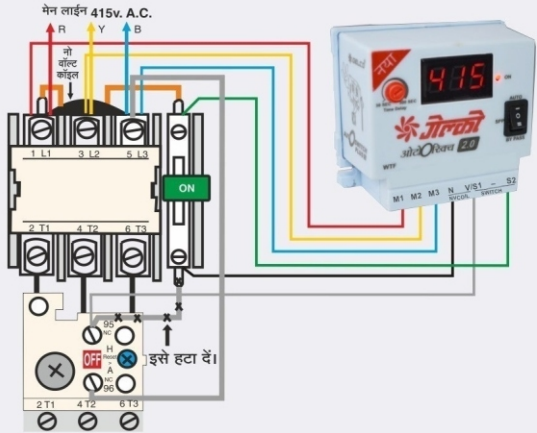

नया गेलको ऑटो स्विच 2.0 (WTF और WDS) का सिमेन्स (DOL) स्टार्टर के लिए वायरिंग निर्देश।

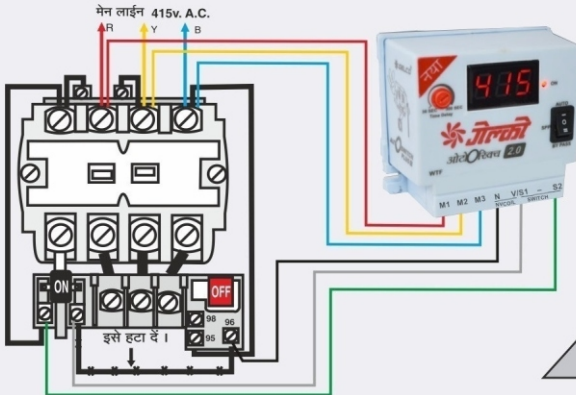

नया गेलको ऑटो स्विच 2.0 (WTF और WDS) का कटलर - हेमर (DOL) स्टार्टर के लिए वायरिंग निर्देश।

GELCO ELECTRONICS PVT. LTD.

Block No.142, Nr.Jalaram Ceramic, Khatraj-Kadi Road, At Karoli-382721.

Ta.Kalol, Dist.Gandhinagar, Gujarat (INDIA).

Telephone No. : 02764 -281844/45/46, Toll Free : 1800 233 18 46

Email : info@gelco-world.com www.gelco-world.com




इंस्टॉलेशन और दूसरे प्रोडक्ट के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए।

www.youtube.com/GELCO world



GELCO[®]
ELECTRONICS

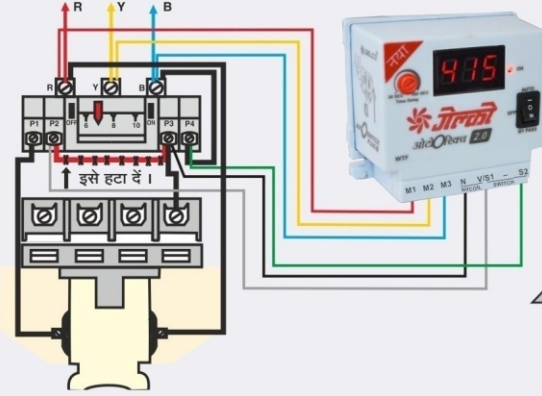

नया गेलको ऑटो स्विच 2.0 (WTF और WDS) का LT/LK स्टार्टर के लिए वायरिंग निर्देश।

फॉल्ट ट्रबलशूटिंग / समस्या निवारण

डिसप्ले इंडिकेशन	मीनिंग / अर्थ /मतलब	क्या करना है।
	हाई वोल्टेज : आपके मेइन सप्लाय में वोल्टेज 500V से ज्यादा आ रहे है।	आपके इनकमिंग सप्लाय को चेक करवाइए।
	लौ वोल्टेज : आपके मेइन सप्लाय में वोल्टेज 200V से कम आ रहे है।	आपके इनकमिंग सप्लाय को चेक करवाइए।
	रिवर्स सप्लाय: ऑटो स्विच का मेईन सप्लाय का वायरिंग गलत है।	M1 और M3 की अदला -बदली कीजिए।
	फेज फेलियर : आपके तीन फेज सप्लाय में से कोई एक फेज नहीं आ रहा है।	आपके इनकमिंग सप्लाय को चेक करवाइए।
	अनबेलेन्स : मेईन सप्लाय में कोई भी दो फेज में $65 \pm 10v$ का अनबेलेन्स है।	आपके इनकमिंग सप्लाय को चेक करवाइए।

सामान्य सूचनाएं:

1. अपने-आप (ऑटोमेटिक) शुरू होने के विकल्प के लिए स्विच को ऑटो मोड पर रखें।
2. व्यक्ति द्वारा (मेन्युअल) शुरू करने के विकल्प के लिए स्विच को SPP मोड पर रखें।
3. ऑटो स्विच के फेलियर की स्थिति में उसे By Pass मोड पर रखें।
4. नॉब की मदद से ऑटो ऑन टाइम ३० सेकंड से ३०० सेकंड तक सेट किया जा सकता है।

उदाहरण: २ मिनट का ऑटो ऑन डिले टाइम सेट करने के लिए नॉब को १२० सेकंड डिस्टे होने तक घुमाये।



इंस्टॉलेशन और दूसरे प्रोडक्ट के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए।

WWW.youtube.com/GELCO world